
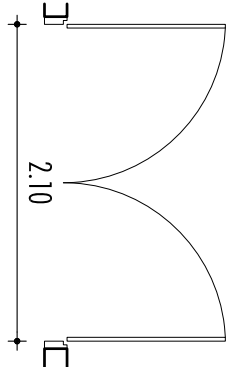
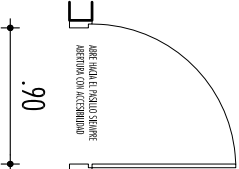


Cex2	CANTIDAD 9	CIRCULACION
------	------------	-------------

TIPO 2 VENTANA BATIENTE
TERMINACION FONDO + 3 MANOS LACA BLANCA
MADERO MADERO COMUN
CONTRAMARCO PINO 5cm
HERALES 3 POMELES 120mm, ACERO INOX.
MANTOBRAS FALTEBA ACERO INOX.
OBSERVAC. SE COTIZABA LA REPARACION DE LA HOJA Y SE UTILIZA MARCO EXISTENTE.
SE COTIZABA EL CAMBIO DE ALGUNA PARTE O EL TOTAL DE LA HOJA SEGUN ESTADO
SE LLENABA LA MANTOBRAS A SU ESTADO NATURAL PARA URGEO REALIZAR LA TERMINACION

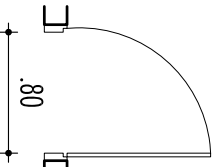

Cex1	CANTIDAD 7	HABITACIONES
------	------------	--------------

TIPO PUERTA BATIENTE
TERMINACION SELADOR + LACA BLANCA 3 MANOS
CONTRAMARCO PINO 5cm
HERALES 3 POMELES 120mm, ACERO INOX.
MANTOBRAS PESTILLO ALA DE ANTON ACERO INOX.
CERRE CERROJERA
OBSERVAC. SE COTIZABA LA REPARACION DE LA HOJA Y SE UTILIZA MARCO EXISTENTE

C11	CANTIDAD 4	HABITACIONES Y BAÑO
-----	------------	---------------------

TIPO PUERTA BATIENTE PARA HABITACIONE ACCESIBLES,
TERMINACION SELADOR + LACA BLANCA 3 MANOS
HOJA BASTIDOR PINO + REVESTIMIENTO ADF
MARCO CERRO
CONTRAMARCO PINO 5cm
HERALES 3 POMELES 120mm, ACERO INOX.
MANTOBRAS PESTILLO ALA DE ANTON ACERO INOX.
CERRE CERROJERA
OBSERVAC. SE COTIZABA LA REPARACION DE LA HOJA Y SE UTILIZA MARCO EXISTENTE

C10	CANTIDAD 1	LAVADERO
-----	------------	----------

TIPO PUERTA 2 HOJAS, ENCLAPADO
TERMINACION MECANISMO BLANCO
HERALES 6 POMELES 120mm, ACERO INOX.
MANTOBRAS 2 BARRAS ACERO INOX, Ø32x0.80m
CERRE CERROJERA DE SEGURIDAD CON RETEN GABARITO + 2 PISADORES DE CANTO
OBSERVAC. SE COTIZABA EL CAMBIO DE HOJAS, SE UTILIZA MARCO EXISTENTE

OBRA:

CARPINTERIA

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO

LOCALIDAD:

DURAZNO

DIRECTOR:

Ing. Raúl Montero

INTECNOLOGIA DE DURAZNO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

NO. PLANIFICACION:

MANZANA:

TÉCNICO:

Arq. Santiago Carbajal

FECHA:

2015

SALA DE DIBUJO:

ESCALAS:

1 : 25

PLANOS:

PLANILLA BANCOS COMEDOR

CANTIDAD:

C10